



Мгнороборочные камеры

специализированной организации.

Для определения рабочего состояния системы АППЗ жилого дома и паркинга, необходимо проведение аудита системы АППЗ силами наладочным работам отсутствует.

Исполнительная документация по монтажу системы АППЗ и пуско-автоматических установок пожаротушения при обследовании не определена. Управление клапанами, принудительное опускание лифтов и запуск отключение обменной вентиляции и включение систем дымоудаления, средств объекта, как подпор воздуха в шахтах лифтов и на лестничных клетках, необходимых сигналов для задействования автоматических противопожарных работоспособность системы АППЗ жилого дома, а именно: выдачу всех отдельные пожарные шты не оборудованы пожарными рукавами (фото 84, 87).

- система пожаротушения паркинга жилого дома смонтирована, при этом системы, причин их возникновения и стоимости устранения дефектов; системы, причин их возникновения и стоимости устранения дефектов, с определением фактических дефектов системе автоматике, необходимо проведение аудита системы силами Для определения причины выхода из строя системы вентиляции, включая вентиляцию и пуско-наладочным работам отсутствует.

Исполнительная документация по монтажу систем приточно-вытяжной приточной вентиляции потяжённостью 3.5 м демонтирован (фото 79, 127-130).

- система приточной и вытяжной вентиляции смонтирована, подключена к системе электроснабжения, но находится в нерабочем состоянии, участок короба

2063мм (фото 69);

- трубопроводы внутренних инженерных сетей не имеют теплоизоляции (фото 88);
- внутренняя дверь в дверном проеме выхода из паркинга не установлена

нарушения требований п. 9.2.12 СП 70.13330.2012 (фото 74, 76, 77, 81);

металлического покрытия жилого дома и отсутствия финишного покрытия паркинга, обеспечивающего сток атмосферных осадков с покрытия паркинга,